

---

## Reparatie sistem de climatizare

I.D.: 93729902

---

Data publicarii	20.02.24	Coduri CPV	42512500-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 39.500,00 RON - 39.500,00 RON

---

Descriere: Avand in vedere faptul ca in momentul de fata climatizarea aferenta imobilului functioneaza in regim de avarie (lipsa componentelor defecte)este necesar a se inlocui aceste componente pentru preintampinarea nefunctionari climei.Sistemul de climatizare deserveste urmatoarele zone:Contabilitate; Sala Lipsani; Sala Gabroveni; Sala Coloane, Sala Arce; Sala Atelier.S-a procedat la resetarea sistemului de climatizare pentru stergerea erorilor si reinitializare, dupa efectuarea operatiunilor eroarea a reaparut astfel ca s-a procedat la demontarea unitatilor exterioare pentru a se efectua constatarea cu service cheker Daikin.In urma constatari efectuate s-a stabilit faptul ca datorita unui contact imperfect pe placa de baza a unitatii Master s-a produs un scurt circuit care a afectat partea electronica a unitatii Master, placile electronice au fost arse si nu se pot repara astfel fiind necesara inlocuirea urmatoarelor componente electronice:• Placa electronica de baza pentru unitatea exterioara Master VRV Blue - 2buc;• Unitate de control modul comanda BFT unitatea exterioara Master VRV Blue - 2buc;• Placa electronica ventilatoare pentru unitatea exterioara Master VRV Blue 2 buc;• Placa electronica de filtru pentru unitatea exterioara Master VRV Blue 2 buc;• Pasta termoconductoare placi inverter;• Ansamblu cabluri conectare motor si ventilatoare.De asemenea in urma interogarii cu service cheker s-a constatat o lipsa de aproximativ 40 kg agent frigorific, cantitate ce trebuie completa

---