
Reparatie ecograf IU 22

I.D.: 86477900

Data
publicarii 29.08.23

Coduri CPV 50421000-2

Pretul
estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: Verificare/ constatare defectiune ecograf 5.000,00 Fara TVA Defectiune constatata:
Ecograful se restarteaza la incarcarea softului; (cauze: modul XP Power model ECM40US12-C, 12V 3.3A 40W defect) Remediere defectiune prin inlocuirea modulului defect Rescriere soft si firmware- ultima versiune disponibila Verificare parametrii si moduri de lucru B, M, CFM, PW cu modulul inlocuit Efectuare masuratori de electrosecuritate cu analizor FLUKE model ESA-615 Emitere Raport de service cu toate operatiunile efectuate Piese/module inlocuite: modul XP Power model ECM40US12-C, 12V 3.3A 40W
